



FECHA:	7/11/2025	PLACA:	JCK903
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1632903264	ROMBO:	24
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR			
ASEGURABLE: NO			

D
A
T
O
S

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2019
TIPO	DUSTER [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08006054	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	E412C131210	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FBHSR5B6KM433413	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FBHSR5B6KM433413	ORDEN	1495
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	97628		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		


ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave:	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad:	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel:	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 57.500.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 57.500.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 250.000		

LATONERIA	#####	65%
PINTURA	#####	50%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	92%
TAPICERIA	#####	30%
FUGAS FLUIDOS	#####	93%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L

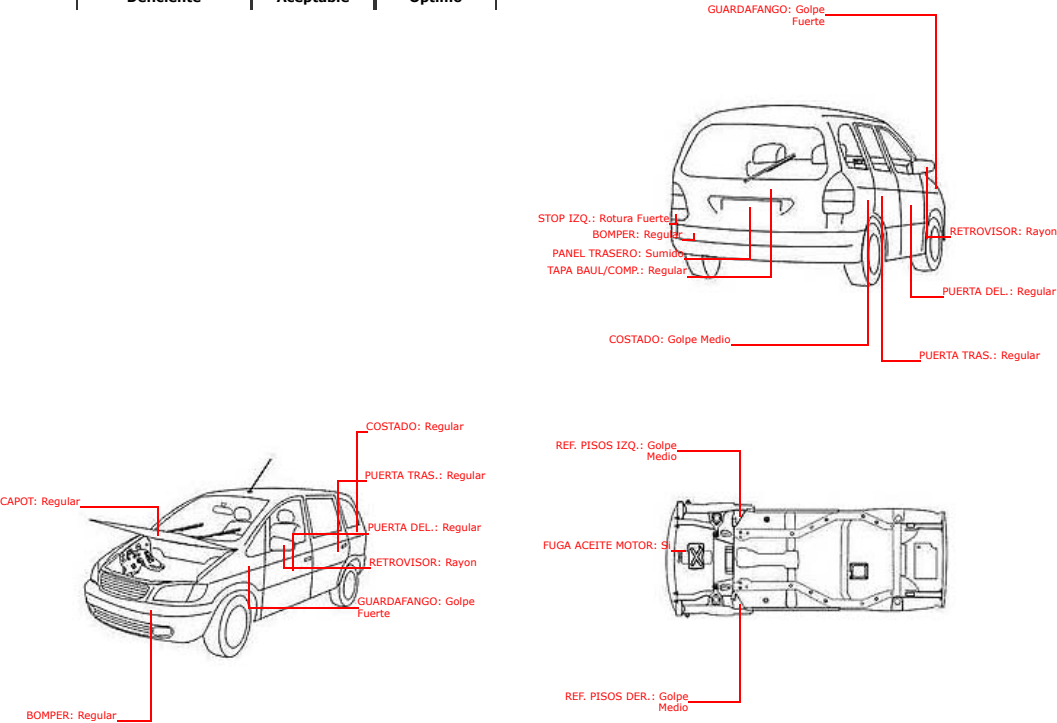

Observaciones: ASEGURABLE NO, CAUSAL DE RECHAZO: BAJO PORCENTAJE EN LATONERIA, VARIOS GOLPE FUERTE, PASOS RUEDAS MALOS, TIMON DETERIORADO, REJILLAS AIRE REGULAR, TAPICERIA Y COGINERIA MALA, POLARIZADO REGULAR, GUANTERA NO CIERRA, FUGA DE ACEITE POR CARTER, REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION, FRENOS Y DIRECCION., , SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHICULO PRESENTA MALAS REPARACIONES EFECTUADAS, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

A
C
C
E
S
O

O
R
I
O
S

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE															
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓	✗	✗	✓	✓

	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
	PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
	TAPICERIA DE CUERO	OPCIONAL	1	\$ 0
	AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
	SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	\$ 250.000



FECHA: 7/11/2025

PLACA:

JCK903

ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros

No.INSPECCION: 1632903264

ROMBO:

24

CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR

ASEGURABLE: NO

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2019
TIPO	DUSTER [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08006054	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	E412C131210	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FBHSR5B6KM433413	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FBHSR5B6KM433413	ORDEN	1495
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	97628		

ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 57.500.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 57.500.000	
V/R ACCESORIOS		

ASEGURABLE NO, CAUSAL DE RECHAZO: BAJO PORCENTAJE EN LATONERIA, VARIOS GOLPE FUERTE, PASOS RUEDAS MALOS, TIMON DETERIORADO, REJILLAS AIRE REGULAR, TAPICERIA Y COGINERIA MALA, POLARIZADO REGULAR, GUANTERA NO CIERRA, FUGA DE ACEITE POR CARTER, REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION, FRENOS Y DIRECCION., , SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHICULO PRESENTA MALAS REPARACIONES EFECTUADAS, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente
50% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO

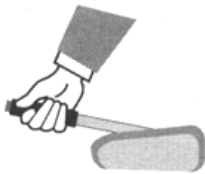

0% - 39% Deficiente

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo

S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo


Observaciones:

A
L
I
N
E
A
C
I
O
N

Y

L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS
0% - 39% Deficiente
40% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo

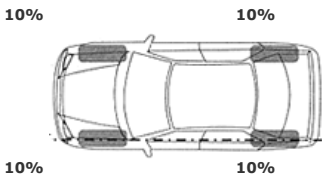

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo
5m a 10m Aceptable
10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA RENAULT



7/11/2025

CLASE CAMIONETA PASAJ.



7/11/2025

TIPO DUSTER [FL]



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



7/11/2025



DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2019
TIPO	DUSTER [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08006054	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	E412C131210	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FBHSR5B6KM433413	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FBHSR5B6KM433413	ORDEN	1495
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	97628

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	REGULAR *

FECHA:	7/11/2025	PLACA:	JCK903
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632903264	ROMBO:	24
CENTRO DE INSPECCION:		CDA CALI SUR	
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	AUTO SAS
IDENTIFICACION	9010377188
DIRECCION	CL 15 20 77
TELEFONO	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 57.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 57.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 250.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	MALO
Estado tapiceria techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	REGULAR *

Estado tubería frenos	BUENO
-----------------------	-------

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	1495		
Fecha de Expedición:	07/11/2025	Hora:	12:58

Aspecto del Vehículo

Placa:	JCK903
Marca:	RENAULT
Línea:	DUSTER [FL]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	07/11/2025
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9FBHSR5B6KM433413
Número de Serie:	9FBHSR5B6KM433413
Número de motor:	E412C131210
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2019

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico



FECHA:	7/11/2025	PLACA:		JCK903
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632903264	ROMBO:	24	
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR			
ASEGURABLE:	NO			

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2019
TIPO	DUSTER [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	08006054	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	E412C131210	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FBHSR5B6KM433413	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FBHSR5B6KM433413	ORDEN	1495
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	97628		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		

ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 57.500.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 57.500.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 250.000		
LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS			

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	0.00
TAPICERIA DE CUERO	OPCIONAL	1	0.00
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	1	0.00
SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	250000.00

MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA

INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____

C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

COLSERAUTO**INFORME TÉCNICO**

2240842

FECHA:

7/11/2025

No. Informe

Ciudad

1632903264

PLACA:

JCK903

CDA CALI SUR

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	
MODELO	
NACIONALIDAD	2019
COLOR	GRIS
CILINDRAJE	

NOMBRE

CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)

AUTO SAS

DIRECCIÓN

9010377188

TELÉFONO

CL 15 20 77

Rombo

3004929989

24

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

E412C131210

9FBHSR5B6KM433413

9FBHSR5B6KM433413

DOCUMENTOS

		REPÚBLICA DE COLOMBIA			
		MINISTERIO DE TRANSPORTE			
		LICENCIA DE TRÁNSITO No.		10036705630	
PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO		
JCK903	RENAULT	DUSTER	2019		
CILINDRAJE	COLOR	SERVICIO			
1.998	GRIS COMET	PARTICULAR			
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROTERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD APROX.		
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5		
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN			
E412C131210	N	9FBHSR5B6KM433413			
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG		
9FBHSR5B6KM433413	N	9FBHSR5B6KM433413	N		
PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)		IDENTIFICACIÓN			
AUTO SAS		NIT 9010377188			


RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
*****	*****	143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
PV0003201801349	06/06/2018	5

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
30/07/2018	22/10/2025	*****

ORGANISMO DE TRÁNSITO


STRIA TTOyTTE MCPAL GIRARDOT

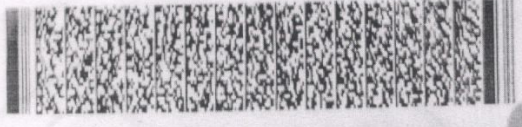

LT07004409510

CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR** Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐
- SERIAL** Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐
- CHASIS** Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐

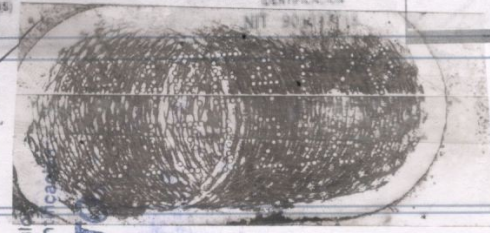

Fabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación

COLSERAUTO



9FBHSR5B6KM433413-

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Fabián Muñoz Angulo
Agente (R) Técnico en Sistemas de Identificación
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
CC

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 436009

Fecha Expedición: 7 11 2025 Hora: 1:03 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10036705630

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL GIRARDX

Fecha matrícula

7/30/2018

PLACA

JCK903

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9FBHSR5B6KM433413

Número VIN

9FBHSR5B6KM433413

Número de motor

E412C131210

Número de chasis

9FBHSR5B6KM433413

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

RENAULT

Línea

DUSTER

Modelo

2019

Color

GRIS COMET

Cilindraje

1998

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

507

Peso bruto vehicular

1780

País de origen

COLOMBIA

Días matriculados

2656

Número de registro

236547856

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

11226

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
MEGASERVICE SOFT S.A.S.	3/27/2025	3/27/2026	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	VIGENTE	10/16/2025
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
10/16/2026	10/17/2025	93537666

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.	NO VIGENTE	8/17/2024
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/17/2025	8/18/2024	2453903

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
LA PREVISORA S.A.COMPañIA DE SEGUROS	NO VIGENTE	1/26/2023
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/26/2024	1/27/2023	3308005354460000

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE	1/5/2022
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/5/2023	1/6/2022	13793200035530

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
---------------------	----------------------------------	------------------

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE	12/22/2020
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/22/2021	12/23/2020	14721500000520

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
AUTO S.A.S	NIT	901037718	10/22/2025	
RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMI	NIT	900977629	4/4/2025	10/22/2025
RODRIGO PERDOMO	Cédula Ciudadanía	93434794	7/30/2018	4/4/2025

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
278801152	10/20/2025	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL GIRARDX

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
273218284	8/1/2025	RECHAZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL GIRARDX

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

264773651

4/1/2025

AUTORIZADA

STRIA TToYTE MCPAL GIRARDX

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

264495772

3/27/2025

APROBADA

MEGASERVICE SOFT S.A.S.

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

115423320

7/30/2018

AUTORIZADA

STRIA TToYTE MCPAL GIRARDX

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo



ORDEN

COLSERAUTO S.A

FECHA:	7/11/2025	PLACA	JCK903
COMPAÑÍA	AUTO SAS	ROMBO	24
No. ORDEN	1632903264	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA CALI SUR [CALI]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 9 # 44-82
VALOR FASECOLDA	\$ 57.500.000	INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 57.500.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 250.000	No. RECIBO	0
TIEMPO	114	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	1495	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DARIO ZULUAGA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	7/11/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F



CLIENTE

COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTO SAS	No. Identificación	NIT NIT: 9010377188
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 15 20 77
Ciudad	ARMENIA	Teléfono	3004929989
Edad		Fecha Creación	9/08/2024
Sexo	M	Código	1125501



VEHICULO

COLSERAUTO S.A

Placa	JCK903	Clase	CAMIONETA PASAJ.
Modelo	2019	Marca	RENAULT
Código Fasecolda	08006054	No. Chasis	9FBHSR5B6KM433413
Kilometraje	97628	No. Serie	9FBHSR5B6KM433413
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	E412C131210
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1598
Tipo Caja	MECANICA	Nacionalidad	COL
Color	GRIS	Tipo carroceria	MONOVOL
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	DUSTER [FL]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	



INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

Deficiente	Aceptable	Optimo	
LATONERIA	65%		
PINTURA	50%		
VIDRIOS	100%		
CHASIS	92%		
TAPICERIA	30%		
FUGAS FLUIDO	93%		
IDENTIFICACIÓN	100%		

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
	VISTA CHASIS AUTOMOVIL	REF. PISOS DER.	Golpe Medio
		REF. PISOS IZQ.	Golpe Medio
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	Si
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Golpe Medio
		GUARDAFANGO	Golpe Fuerte
		PUERTA DEL.	Regular
		PUERTA TRAS.	Regular
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Regular
		CAPOT	Regular
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Regular
		GUARDAFANGO	Golpe Fuerte
		PUERTA DEL.	Regular
		PUERTA TRAS.	Regular
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Regular
		PANEL TRASERO	Sumido
		PI ATON	NA

NA	ESTADO GENERAL	TAPA BAUL/COMP.	Regular
		ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Plana
		VIDRIOS DEL.	Electricos
	VISTA DERECHA	VIDRIOS TRAS.	Manuales
		LLANTA DEL.	10
		LLANTA TRAS.	10
		RETROVISOR	Rayon
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
		ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	REGULAR
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	REGULAR
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	REGULAR
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	REGULAR
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	REGULAR
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	SIN FUGA
		FUGA ACEITE MOTOR	FUGA CONTINUA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	REGULAR
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	MALO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	REGULAR
		ESTADO TIMÓN	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
		LLANTA DEL.	10
		LLANTA TRAS.	10
		RETROVISOR	Rayon
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	BUENO
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	BUENO
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	REGULAR
		ESTADO SOPORTE MOTOR	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	BUENO
	VISTA POSTERIOR	VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
		STOP IZQ.	Rotura Fuerte
	VISTA SUPERIOR	CABINA	NA
		TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 9 a 10
TAPICERIA		ESTADO TAPICERIA	Malo



MARCACION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L.C BASIC

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio

Usuario

Fecha Y Hora

IMPRONTAS

FABIAN MUÑOZ ANGULO

7/11/2025 12:53:39 p.m.

FOTOS	DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA MOLINA	7/11/2025 12:53:39 p.m.
RUNT	ISABEL CRISTINA ZUÑIGA PARRA	7/11/2025 12:53:39 p.m.
PISTA	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 12:53:39 p.m.
PERITAJE COMERCIAL	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 12:53:39 p.m.
VISUAL LIVIANOS	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 12:53:39 p.m.
OBSERVACIONES	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 12:53:39 p.m.
NOVEDADES	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 12:53:39 p.m.
ACCESORIOS	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA	7/11/2025 12:53:39 p.m.

**ACCESORIOS**

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
AMPLIACIONES				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ENCENDEDOR				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
OTROS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
SPOILER				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	OTROS	SENSOR DE REVERSA	NA	1	\$ 250.000
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL			1	\$ 0
TAPICERIA DE CUERO	OPCIONAL			1	\$ 0

**NOVEDADES**

COLSERAUTO S.A

SEGURIDAD PASIVA AFECTADA

PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

VEHICULO PRESENTA MALAS REPARACIONES EFECTUADAS

SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA

SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

**OBSERVACIONES**

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	ASEGURABLE NO, CAUSAL DE RECHAZO: BAJO PORCENTAJE EN LATONERIA, VARIOS GOLPE FUERTE, PASOS RUEDAS MALOS, TIMON DETERIORADO, REJILLAS AIRE REGULAR, TAPICERIA Y COGINERIA MALA, POLARIZADO REGULAR, GUANTERA NO CIERRA, FUGA DE ACEITE POR CARTER, REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION, FRENOS Y DIRECCION.	MICHAEL RICHARD ESCOBAR PEÑA

**PRUEBA DE VACIO**

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

**COMPRESION DE MOTOR**

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

**DINAMOMETRO**

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro

**PISTA**

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES







Deficiente

Acceptable

Optimo

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

RUEDAS TRASERAS

FRENO DE MANO

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS

EJES TRASEROS

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

ALINEACION

Rueda Delantera Derecha

Rueda Delantera Izquierda

Rueda Trasera Derecha

Rueda Trasera Izquierda

Primer Eje

Segundo Eje







